

Hata kodu	Adı	Açıklama
102	Maximum direk açıklığı	2 direk arası maximum mesafe 60 m olabilir.
103	Minimum direk açıklığı	2 direk arası minimum mesafe 40 m olabilir.
104	Direk açıklığı yükseltisi	Direk açıklık değeri üst sınıra yaklaşıyor. Tolerans 10 m15 m olabilir.
105	Direk açıklığı yükseltisi üzerinde	Direk açıklık değeri üst sınırın üzerinde. Tolerans 10 m15 m olabilir.
106	Dezeksman tolerans değeri üzerinde	Dezeksman değeri 30 mm olarak önerilebilir. 40 mm'ye kadar toleransı vardır. 40mm-50mm arası yeşil,50mm-60mm arası mavi 60mm üstü kırmızıdır.
107	Radyal kuvvet tolerans değeri üzerinde	Rapel üzerine gelecek yük değeri 80N-2800N arasında olmalıdır.
108	Rüzgar sapma tolerans değeri aşıldı(26 m/s)	Rüzgar yüküyle oluşabilecek konsol sapmasının kontrolünün yapılması.
401	Seyir teli yüksekliği tolerans dışı	Direkte tolerans değeri 50 mm dir.50mm-55mm arası yeşil,55mm-60mm arası mavi,60mm üstü kırmızıdır.
402	Minimum seyir teli yüksekliği çalışma kapsamında	Minimum çalışma aralığı 5000 mm olarak önerilir.
403	Maximum seyir teli yüksekliği üzerinde	Maximum çalışma aralığı 6500 mm olarak önerilir.
404	Seyir teli üst çalışma tolerans değeri aşıldı	Ekipman bölgede çalışma aralığı 50 mm olarak önerilir.
405	Rapelde seyir teli tanımlama süreci	max:12 mm olarak önerilir.
501	Seyir teli yüksekliği tolerans değeri aşıldı	Pandül noktalarındaki seyir teli yüksekliği. Tolerans değeri 12 mm olarak önerilir.
502	Seyir teli yüksekliği tolerans dışı(Pandüller arası)	Pandülden pandüle olan seyir teli yüksekliği.Tolerans deerı 12 mm olarak önerilir.
601	Seyir teli yüksekliği tolerans dışı(3 direk açıklığında)	3 direk arasındaki seyir teli yüksekliği farkları.Tolerans değeri 24 mm olarak önerilir.
602	Seyir teli yüksekliği tolerans dışı(Direkten direğe)	Direkten direğe seyir teli yüksekliği farkı.Tolerans değeri 24 mm olarak önerilir.

IS: Ölçülen değer

REQU: Olması gereken değer

DIFF: Aradaki fark

TOL: Olabilecek tolerans değeri

03-03(Direk No) 3.062(Metresi) +249(Ölçülen dezeksman) 52,6(2 direk arası mesafe) 5308(Seyir teli yüksekliği)

106: (IS: 249 REQU: 200 DIFF: 49 TOL: 40 [mm])
601: (IS: 26 TOL: +/-24 [mm])
502: (DIFF: -13 TOL: 12 [mm])
501: (IS: 5336 REQU: 5312 DIFF: -23 TOL: 12 [mm])
502: (DIFF: -14 TOL: 12 [mm])
501: (IS: 5333 REQU: 5314 DIFF: -18 TOL: 12 [mm])
502: (DIFF: 14 TOL: 12 [mm])

106 dezeksman hatasında:

Ölçülen:249mm,Olması gereken +200mm,Fark:49mm Toleransımız:40mm ... 40mm-50mm yeşil,50mm-60mm mavi,60mm üstü kırmızı

601 3 direk açıklığı seyir teli yüksekliği farkı hatasında(Bir önceki ve bir sonraki direk ile yükseklik farkı 24 mm den büyük olduğunda çıkan hata kodu)

Ölçülen fark: 26mm Toleransımız:24mm

502 hatası pandülden pandüle olan yükseklik farkı hatasıdır. 12mm toleransı vardır.

501 hatası 2 direk arasındaki pandül noktalarındaki yükseklik farkı hatasıdır. Toleransı 12mm dir.

03-03 3.062 +249 52,6 5308

501: (IS: 5336 REQU: 5312 DIFF: -23 TOL: 12 [mm])

Seyir teli yüksekliği tolerans dışı(Kırmızı yazılı açıklamalar hata koduna göre değerlendirilecektir.)

Örneğin bu direktteki 501 hata kodu 2 direk arasındaki pandül noktasındaki yükseklik farkı 12 mm den fazla olduğu için 501 nolu hatayı vermiştir.

03-07 3.170 -53 46,3 5308

501: (IS: 5339 REQU: 5313 DIFF: -25 TOL: 12 [mm])

Seyir teli yüksekliği tolerans dışı.